

Пилы ленточные HLS-1650 и HLS-1650A

Руководство пользователя

**EAC**

Manufacturer: Anhui Hualing Kitchen Equipment Co., Ltd.
BOWANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, MAANSHAN, CHINA

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Содержание

Установка
Условия эксплуатации
Инструкция по эксплуатации
Смена полотна пилы
Схема 1650А

Регулировка лезвия пилы
Чистка
Уход и техобслуживание
Уровень шума
Схема 1650

Предупреждение

Эксплуатируйте прибор в соответствии с указанными здесь мерами предосторожности. Пользователю следует уяснить все правила; прежде чем приступить к работе с пилой, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации.

При вмешательстве в работу прибора возможны сбои в функционировании, а также возникает риск нанесения травм пользователю.

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией прибора.

Установка

На место установки прибор следует доставить в упакованном виде; при сборке или разборке установить прибор строго вертикально на ровную опорную поверхность.

Расположите устройство на ровной, устойчивой поверхности. Если это невозможно, отрегулируйте резиновые ножки аппарата.

Убедитесь, что напряжение и частота сети и прибора совпадают, проверьте число фаз прибора, а также наличие у него заземления.

Убедитесь, что длины силового кабеля достаточно для подключения прибора к розетке и что он находится в идеальном рабочем состоянии.

Открывая прибор, необходимо осмотреть пилу на верхнем и нижнем блоках по всей длине, пила должна быть параллельна торцу блока.

Затем закройте дверцу прибора, подсоедините его к сети, включите зеленый переключатель, после чего прибор заработает.

При нажатии красного переключателя прибор сразу же останавливается.

Обратите внимание на следующую информацию:

- 1: Движение пилы должно осуществляться в правильном направлении (по часовой стрелке).
- 2: При необходимости натяжения лезвия, поверните рукоятку натяжения в верхней части прибора до появления звука, который будет сигнализировать о правильном натяжении лезвия. Можно приступить к эксплуатации устройства.

Условия эксплуатации

Данный прибор предназначен для резки свежего мяса, костей. Для резки замороженного продукта необходимо использовать другое режущее полотно.

Прибор следует эксплуатировать в соответствии с требованиями, указанными в данном руководстве. Продолжительность службы режущего полотна зависит от продукта, предназначенного для резки, а также давления. Как правило, максимальное количество разделяемого продукта составляет от 1 - до 2-х тонн. При переработке мясного продукта, не содержащего костей, срок службы режущего полотна увеличивается. Для резки свежего мяса также можно использовать волнообразное режущее полотно, поэтому полотно будет служить дольше. Также можно перевернуть лезвие и резать мясо другой стороной.

Прежде чем приступить к эксплуатации прибора, следует прочитать данное руководство. Если открыта дверца прибора, отсутствует элемент безопасности (если он отвечает требованиям) или защитный элемент пилы, не следует использовать данный прибор.

Инструкция по эксплуатации

Встаньте возле рабочего стола прибора, возьмите разделяемый продукт правой рукой и положите его на рабочий стол между лезвием и кнопкой, держите рычаг левой рукой. Держите продукт, который необходимо разделить, правой рукой, а левой давите на рычаг. Затем подтолкните продукт к лезвию пилы и разрежьте его; если у вас маленькая мясорубка, она должна иметь переключение. Если нет, то завершите процесс. Категорически запрещается касаться разделяемого продукта во время работы пилы.

При изменении настроек или завершении работы левой рукой уберите нарезанный продукт из рабочей зоны. Затем установите необходимые значения настроек и потяните рычаг на себя. Обработайте необходимое количество продукта. Если необходимо разрезать продукт еще раз, обратите внимание на силу давления на продукт: это может привести к поломке устройства.

Во избежание поломки пилы не меняйте направление резки во время работы прибора – это может

привести к получению травм или проскальзыванию шкива в полотне пилы.
Поместите обрабатываемый продукт в рабочую зону и отрезайте только мясную часть продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. При установке прибора обратите особое внимание на направление расположения пилы: зубья должны быть направлены вниз.
2. Необходимо защитить лопатку – она не должна касаться зубьев пилы; в противном случае повысится уровень шума и снизится срок эксплуатации пилы.
3. При простое запустите два холостых оборота пилы – это поможет продлить срок ее эксплуатации.
4. При открытии дверцы произойдет остановка устройства, однако лезвие продолжит вращение. Во избежание травм запрещается прикасаться к лезвию.
5. Перед использованием прибора наденьте защитные перчатки.
6. Не разрезайте и не убирайте продукт из рабочей зоны, не приняв необходимых мер предосторожности. При переработке продукта маленьких размеров, например свиных копыт, соблюдайте осторожность, так как даже при использовании защитных перчаток можно получить травму.

Замена лезвия


При замене лезвия ослабьте шкив, повернув его против часовой стрелки. При установке нового лезвия обратите внимание на расположение направляющей пилы (см. рис. 1), в противном случае лезвие может соскочить в корпуса прибора. Убедитесь, что лезвие и ломтерезка расположены между верхним и нижним шкивами, а центральная пластина проходит через направляющий желобок. При автоматическом отключении полотна рукоятка, ослабляющая натяжение полотна, может произвести звук, свидетельствующий о правильном натяжении. Различные продукты подходят для различных типов ленточных пил. Обратите внимание на рисунок:



3P- Для рыбы

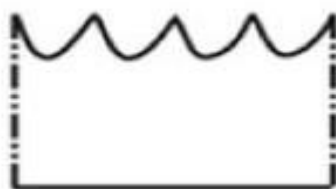

4P-Для мяса

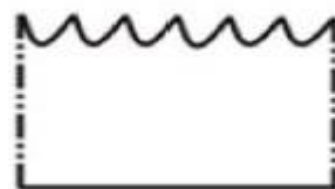

6P-Для костей

Регулировка лезвия пилы

Для улучшения качества работы пилы необходимо, чтобы торцы лезвия были отцентрированы и расположены параллельно торцам шкивов; в противном случае необходимо отрегулировать расхождения с помощью держателя шкива.

Чтобы раскрутить маховик ослабьте винт держателя шкива. При закручивании происходит установка лезвия, о чем свидетельствует движение лезвия вверх. При раскручивании произойдет движение лезвия вниз.

Для нормальной работы следует натягивать и ослаблять винт: это минимизирует ошибку при установке лезвия. При регулировке держателя шкива следует повернуть шкив рукой.

После замены лезвия и перед запуском прибора убедитесь в том, что лезвие закреплено правильно.

Чистка

Перед проведением чистки отключите прибор от сети. Откройте дверцу, ослабьте натяжной шкив и снимите лезвие. Чтобы отсоединить лопатку, ослабьте ее предохранительное устройство. При очистке используйте горячую воду и жесткую щетку; запчасти, лезвия, предохранительные устройства очищайте с помощью чистящих средств, мокрых кусков ткани и горячей воды. По окончании очистки вытрите насухо все части прибора.



Уделяйте особое внимание труднодоступным местам прибора – глухим зонам, шкивам, нижним частям.



Чтобы снять болт со шкива, можно открепить установленные с левой стороны запасные части, повернув шкив по часовой стрелке. Также можно снять запчасти во избежание попадания воды на электронные части прибора.




По часовой стрелке

Уход и техобслуживание

После 200 часов эксплуатации прибора смазать маслом подшипники натяжного механизма. После 5000 часов эксплуатации прибора замените подшипники; смажьте пружины и снимите натяжной механизм.

Уровень шума


Максимальный показатель уровня шума составляет 70 дБ (А).

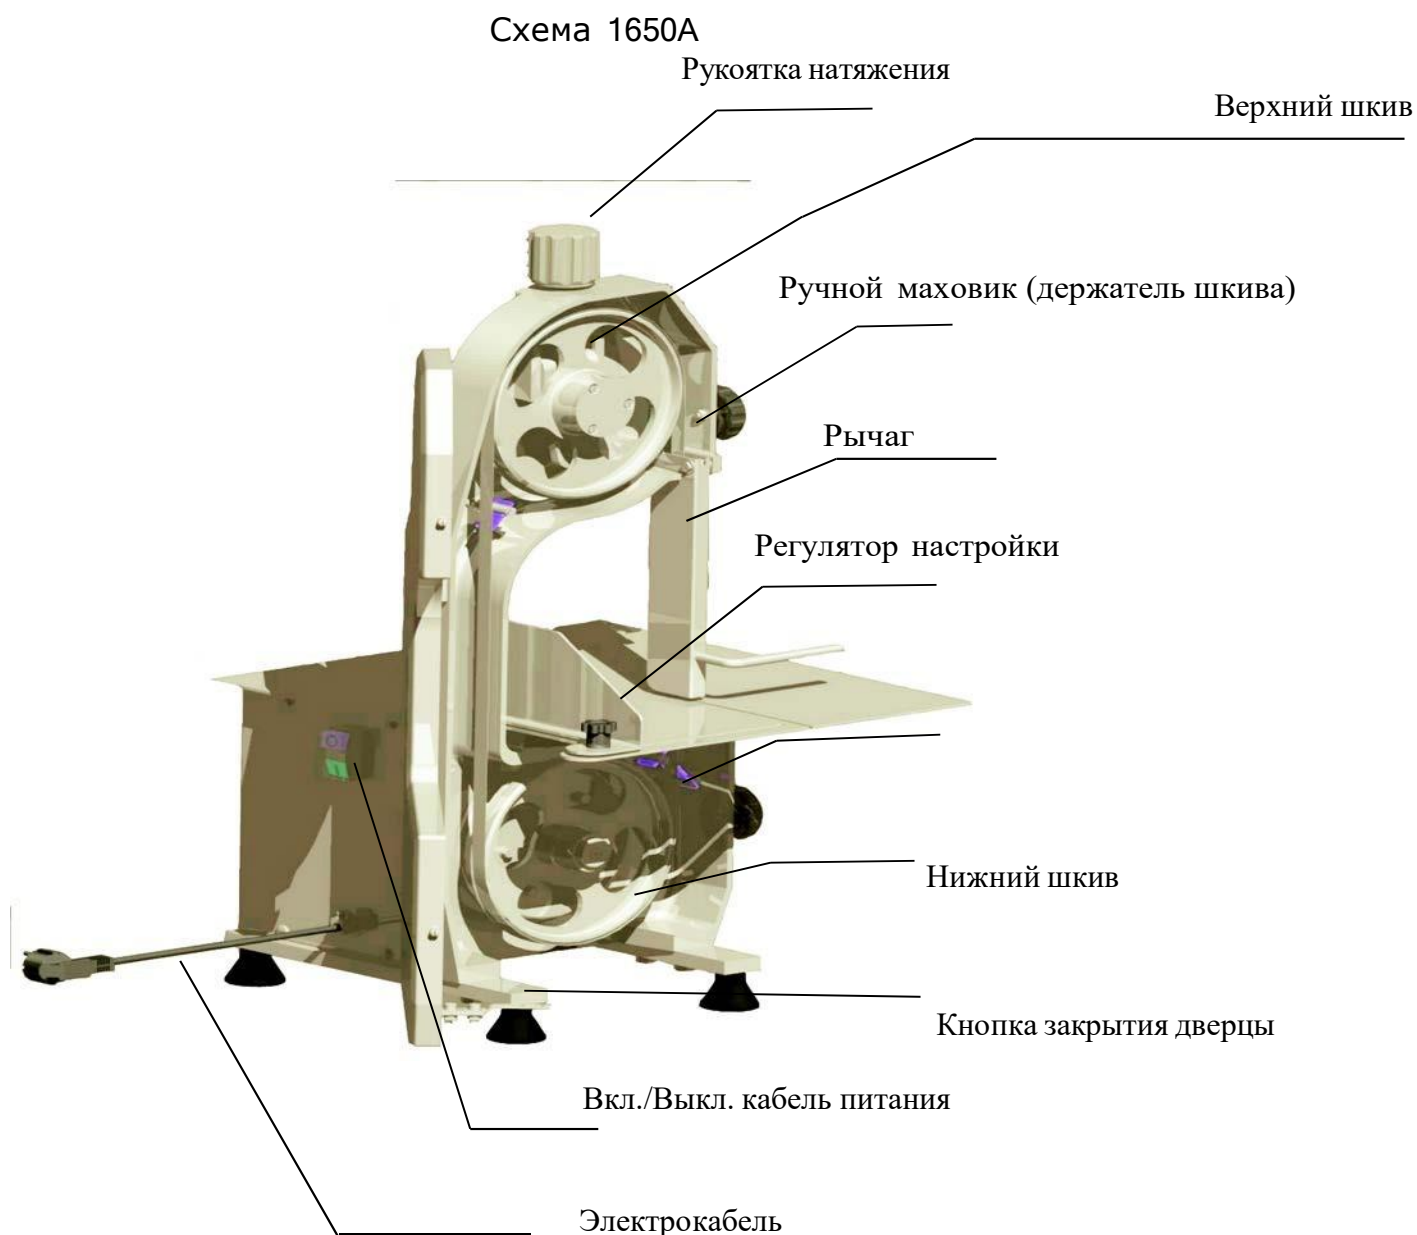

Спецификация 1650А

Модель: HLS - 1650А	Состав: ленточная пила (сплав алюминия/магния)
Мощность: 750 Ватт	Длина пилы: 1650 мм
Источник электроэнергии: 230 Вольт/50Гц, 110/60Гц	Габариты рабочего стола: 437х465мм


Схема 1650А

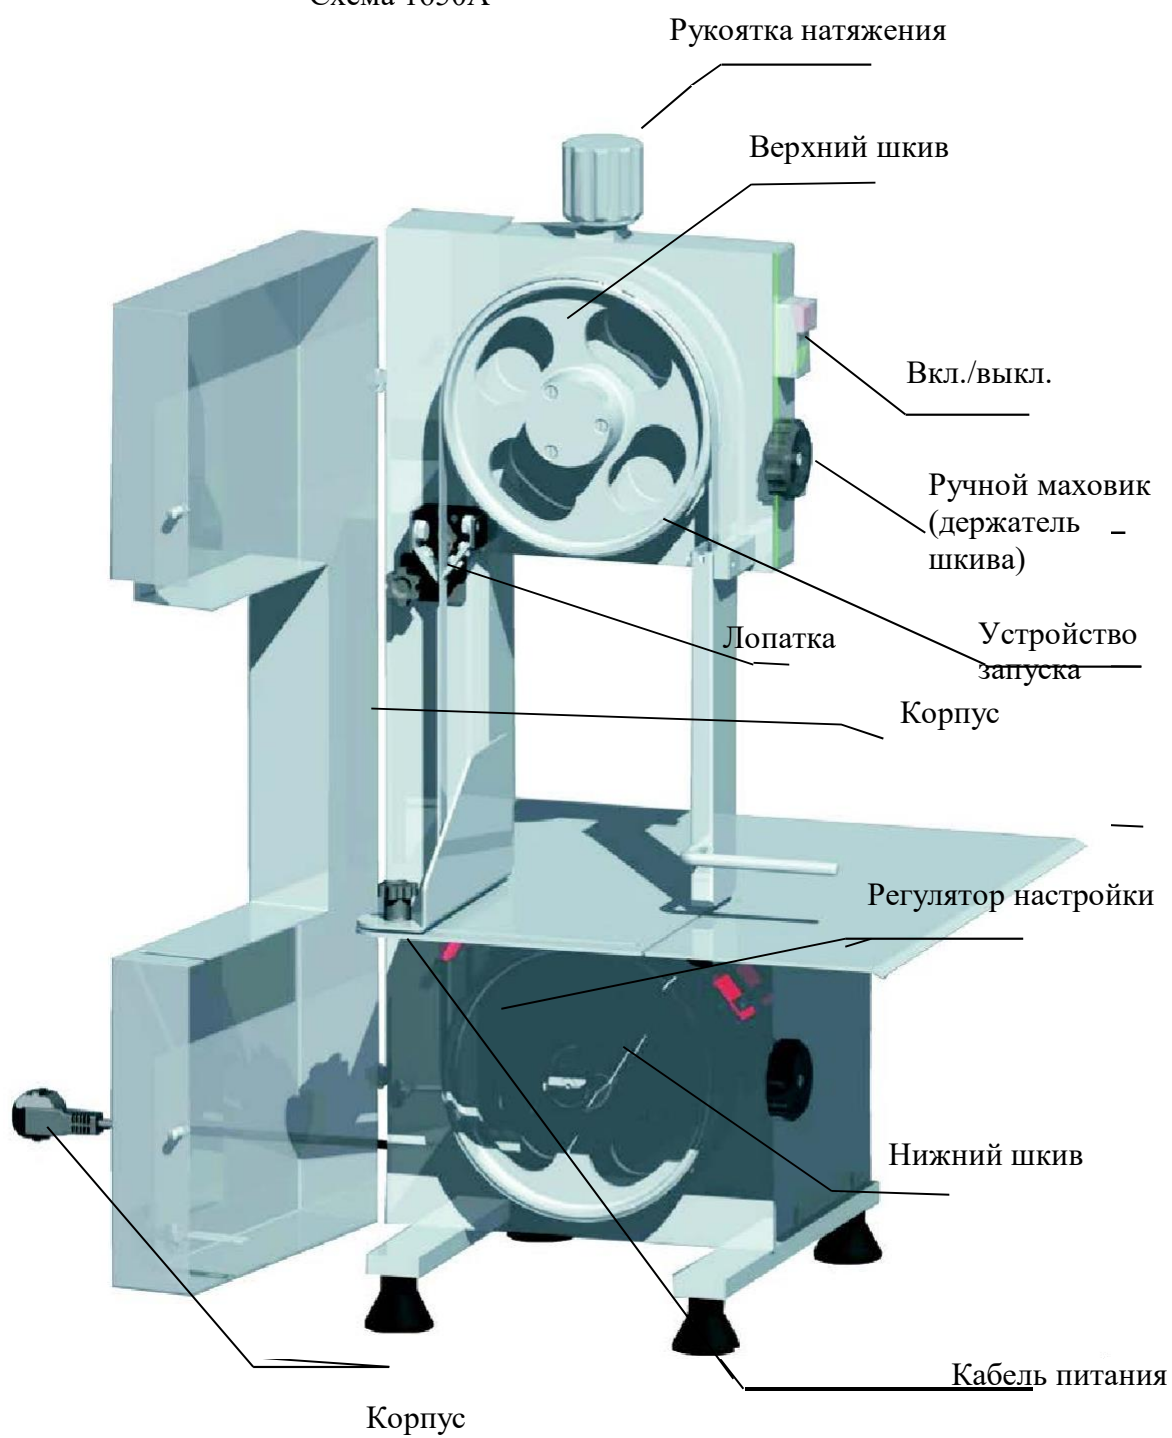

Спецификация 1650

Модель: HLS – 1650	Состав: ленточная пила (сплав алюминия/магния)
Мощность: 750 Вт	Длина пилы: 1650 мм
Источник электроэнергии: 230В/50Гц, 110/60 Гц	Габариты рабочего стола: 437х465мм

1650/1650А Электрическая схема

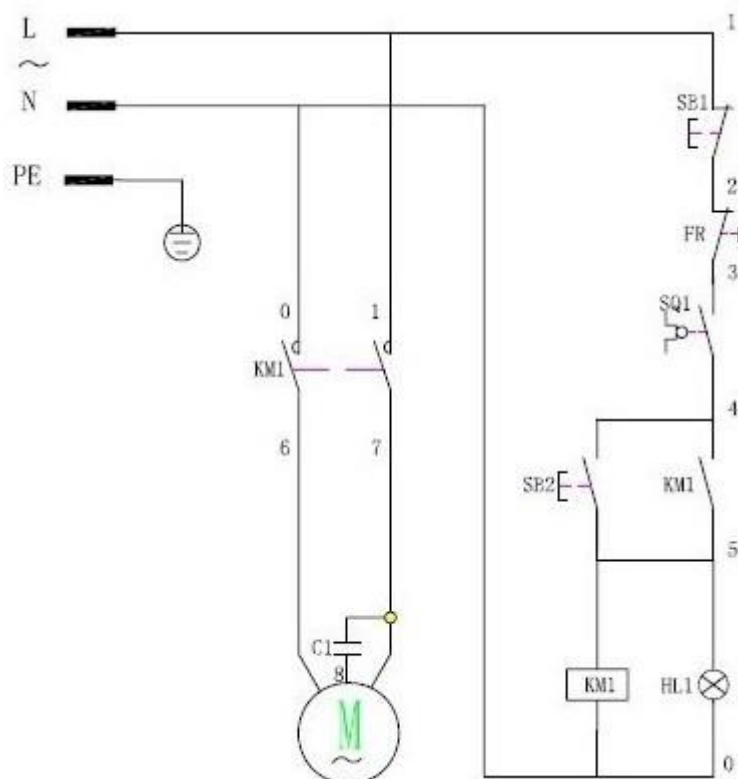

1. европейский стандарт напряжения: 220-240 В, 50Гц

2. американский стандарт напряжения: 110-120 В, 60Гц

М: ДВИГАТЕЛЬ

SQ1: переключатель

KM1: замыкатель

FR: защита от перегрузки

SB1: кнопка «СТОП»

HL1: световой индикатор

C1: работающий

конденсатор

SB2: кнопка «ПУСК»